

**LOGBOEK 6**  
**WEGENPROJECT RONDE 1 DLGP2 COMMEWIJNE**

<b>Projectnaam</b>	: DLGP II Capital Investment; Commewijne ronde 1
<b>Project no.</b>	: 2.4.3.1.4
<b>Datum</b>	: 1 juni 2010 en 3 juni 2010
<b>Tijd</b>	: 10.00 u vm – 13.30.u n.m
<b>Lokatie</b>	: Johan & Margaretha
<b>Vertegenwoordigers directie:</b>	Adjunct Districts-Secretaris D. Rosiek Technisch ambtenaar, J. Rabil

Doel van deze veldorientatie:

1. Het opmeten en controleren van de uitgevoerde werken. Er is namelijk vernomen dat de werkzaamheden te Johan & Margaretha in afrondende fase zijn.

Aan de orde gekomen punten:

1. Resultaten van de opmeting:
  - a. 1100 m<sup>2</sup> bestraat;
  - b. 340 m lozingen opgehaald;
  - c. 100% opsluitbanden geplaatst;
  - d. 100% V- goten geplaatst;
  - e. 9 straatkolken geplaatst;
2. Over het gehele trace is aan weerszijden een speling zichtbaar van  $\pm 1$ cm. Deze waren eerder niet zichtbaar vanwege zand dat aan weerszijden verwerkt was. Deze zullen gevuld moeten worden met mortel;
3. Enkele straatkolken zijn enigzins hoger dan de straatkolken;
4. Er bevinden zich ook naden tussen de V-goten die ook afgewerkt moeten worden met mortel;
5. Nabij de brug aan de Javanenweg zijn een aantal V-goten gezakt. De aannemer was van plan klei naast de V-goten te verwerken, maar de buurtbewoner aldaar heeft de aannemer gevraagd dit niet te doen. De buurtbewoner zou zelf dat deel opvullen en cementeren. Dit is nog niet gebeurd met het voorgenoemd gevolg;
6. De inrit van de school is, zoals eerder door de directie aangegeven, bestraat tot de stoep. De straatkolk is daar niet meer geplaatst op aanzeggen van de directie;
7. De afstap naar de brug bij de sluis is te steil. Deze zal door de aannemer gecorrigeerd moeten worden;
8. De brugleuning is gerepareerd en opnieuw geleverd door de aannemer;
9. De inrit van de mandir is ook bestraat uit goedvinding van de aannemer (zie vorige verslagen, afspraak met de aannemer);
10. Bij de bocht na de sluis is er geen schoei meer aangebracht. De aannemer heeft het klei uit de lozing opgehaald en opgeworpen als een berm van  $\pm 1$ m;
11. De betonnen sluisdam aan de andere zijde van de bocht vertoont lekkages en er is waargenomen dat de grond hier verzakkingen vertoont. Enkele opsluitbanden zijn helemaal gezakt en zelfs niet meer zichtbaar;
12. Er zijn geen buizen meer geplaatst voor afwatering langs de kleidam ten hoogte van het middenplein. Voor de reeds geplaatste buis is wel een zgn opvangbak van steen geplaatst;

Opgemaakt, 2 juni 2010,

-----

**Bijlagen:**



*Vanuit de steiger*



*Bij de warung*



*Afslag naar de Communicatieweg*



*Inrit van de school*



*De leuning/ afstap naar de brug*



*Bij de mandir na de sluis*





*Probleemgeval bij de sluis*



*Communicatieweg*



*Communicatieweg bij de bocht/ geen schoei aangebracht*



*Vergaarbak geplaatst*



*Bij het middenplein*



*Speling naast de V-goten*



*Verzakking V-goten Javanenweg wegens niet gehouden afspraken buurtbewoner*



*Probleemgeval bij de sluis*



*Geen opsluitband aanwezig, deze is helemaal gezakt en niet meer zichtbaar.*